Przekroje przez konstrukcję dachu - stan istniejący

Przekrój A-A
skala 1:50

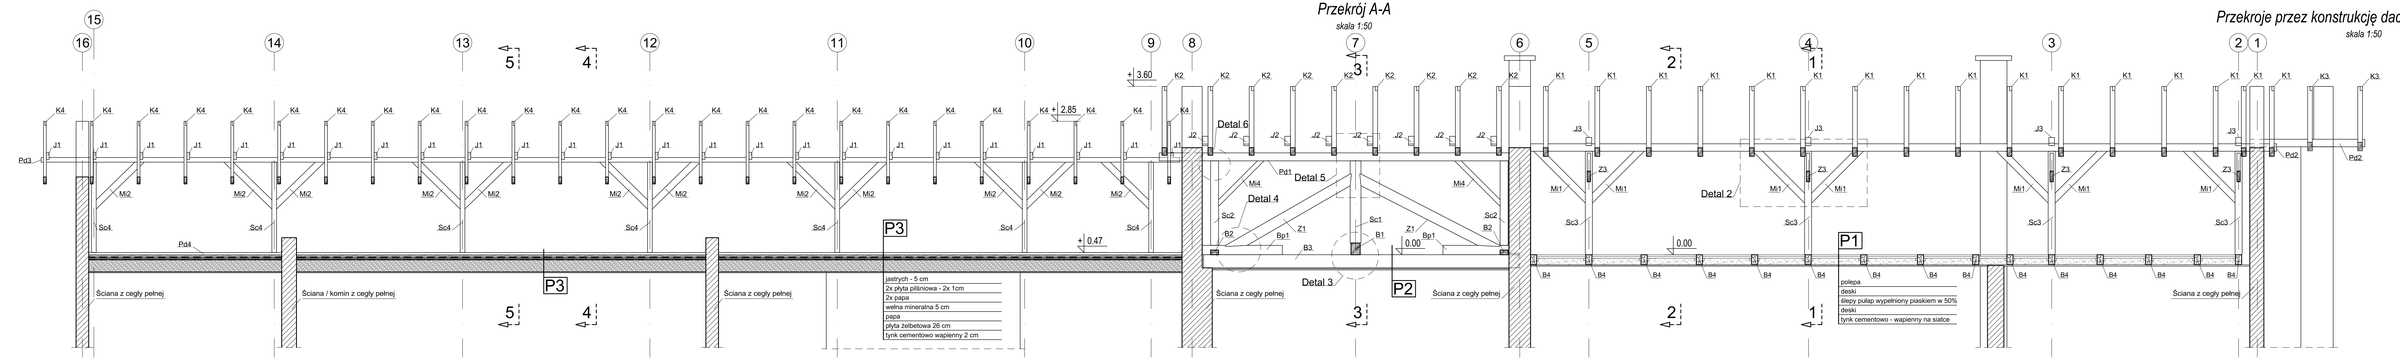

Przekrój 1-1
skala 1:50

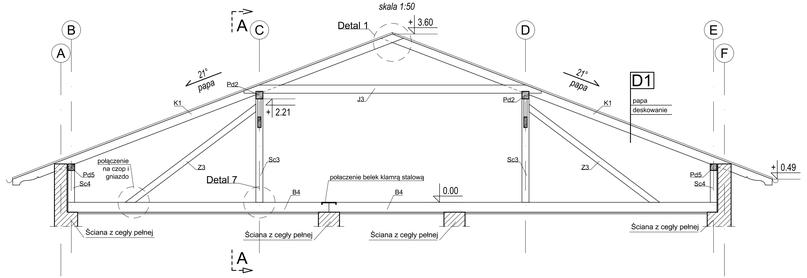

Przekrój 2-2
skala 1:50

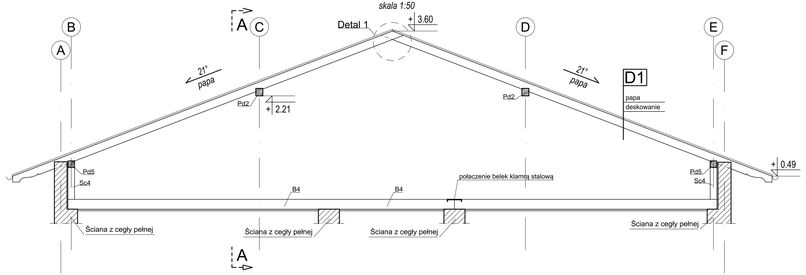

Przekrój 3-3
skala 1:50

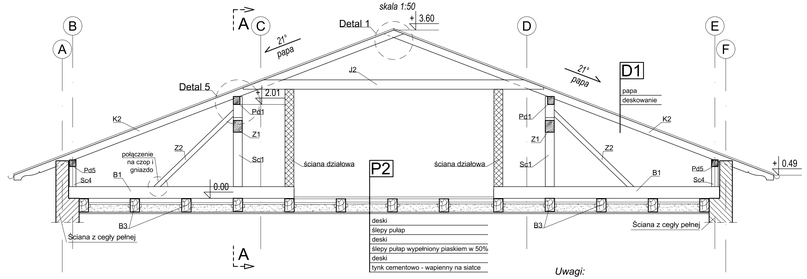

Przekrój 4-4
skala 1:50

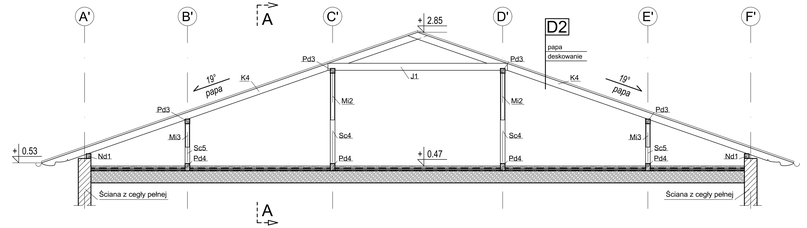

Przekrój 5-5
skala 1:50

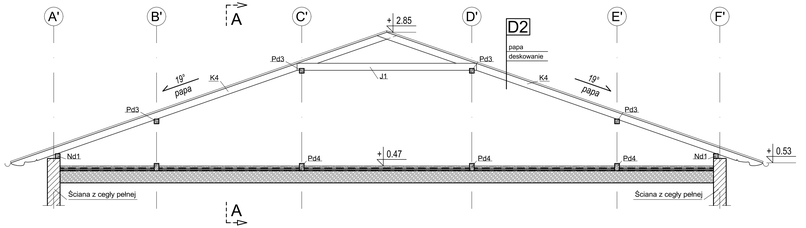

WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH

K1, K3	*krokiew 100x170*
K2	*krokiew 90x150*
K4	*krokiew 60x140*
SC1	*słup 190x230*
SC2	*słup 140x140*
SC3, SC4	*słup 150x150*
SC5, SC6	*słup 100x100*
Pd1	*płatew 140x170*
Pd2	*płatew 150x160*
Pd3	*płatew 100x100*
Pd4	*podwalina 100x150*
Pd5	*płatew kolankowa 140x140*
Mi1	*miecz 70x150*
Mi2-Mi4	*miecz 80x140*

WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH

Nd1	*namurnica 100x100*
Z1	*zastrzał 190x220*
Z2	*zastrzał 100x100*
Z3	*zastrzał 75x130*
J1	*jętka 60x150*
J2	*jętka 100x200*
J3	*jętka 120x200*
Bp1	*kulawka 200x200*
B1	*belka stropowa 195x250*
B2	*bal 170x100*
B3	*belka stropowa 200x280*
B4	*belka stropowa 130x210*

Uwagi:

1. *Podany poziom 0.00 jest rzędną porównawczą. Dotyczy tylko tego rysunku.*
2. *WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE*

PRO - Inwest
BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Biologa architektonicznego budowlane
87-800 Chrzanów ul. W. Łukaszka 5, NIP 888-137-95-86
kom 692 169 662

Inwestor	Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
Projekt	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie
Adres	Marysin 30, 87-890 Marysin
Stadium	Projekt architektoniczno-budowlany
Tytuł rys.	Przekroje przez konstrukcje dachu- stan istniejący

Projektował	Nr uprawnień	Podpis	Opracował
Elżbieta Szymkowska	UAN-NB-8386-5/5587/BK		Maciej Podlaski
Sprawdził	Nr uprawnień	Podpis	Opracował
Maciej Podlaski	WKP/0039/PWOK/22		

Skala	Arkusz	Data	Branża	Rewizja	Nr. rysunku
1:50	1100x420	29.11.2023	Budowlana	00	020